


Storing Centrifuge 1 ster/driehoek

Situaties voorheen:


In Figuur 1 is te zien hoe de motor M1017 zich gedraagt tijdens de CIP procedure. Hier is te zien dat SBR21 rond 10:14:03 de stap "0" heeft.



Figuur 1 Screenshot M1017 25-8-2018

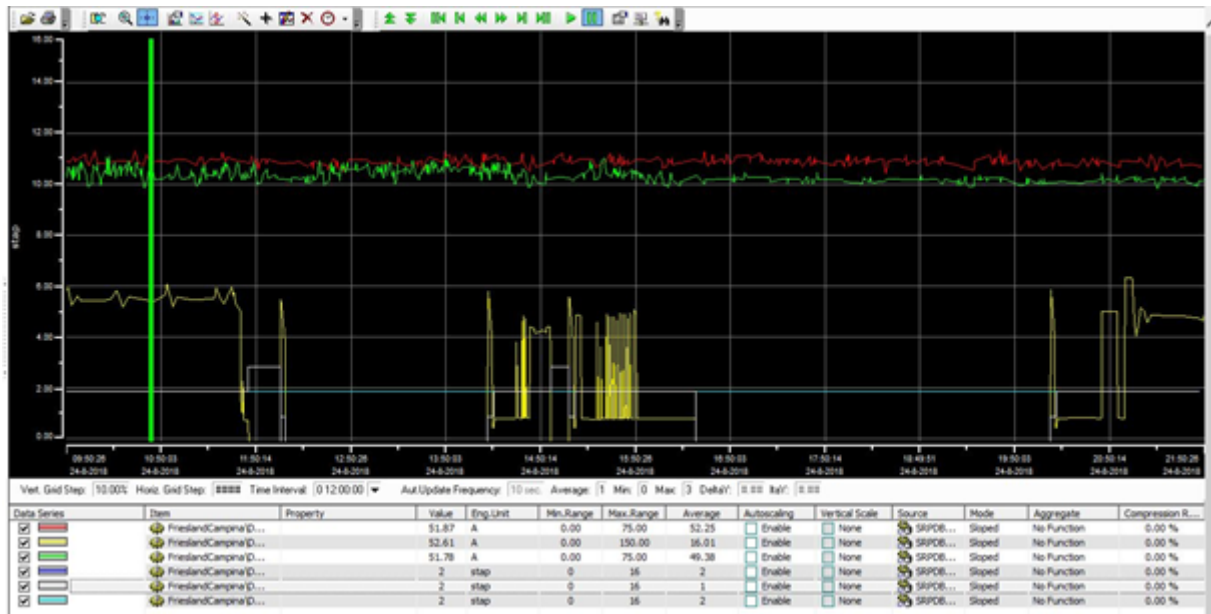

Figuur 2 M2017 24-8-2019 13:00

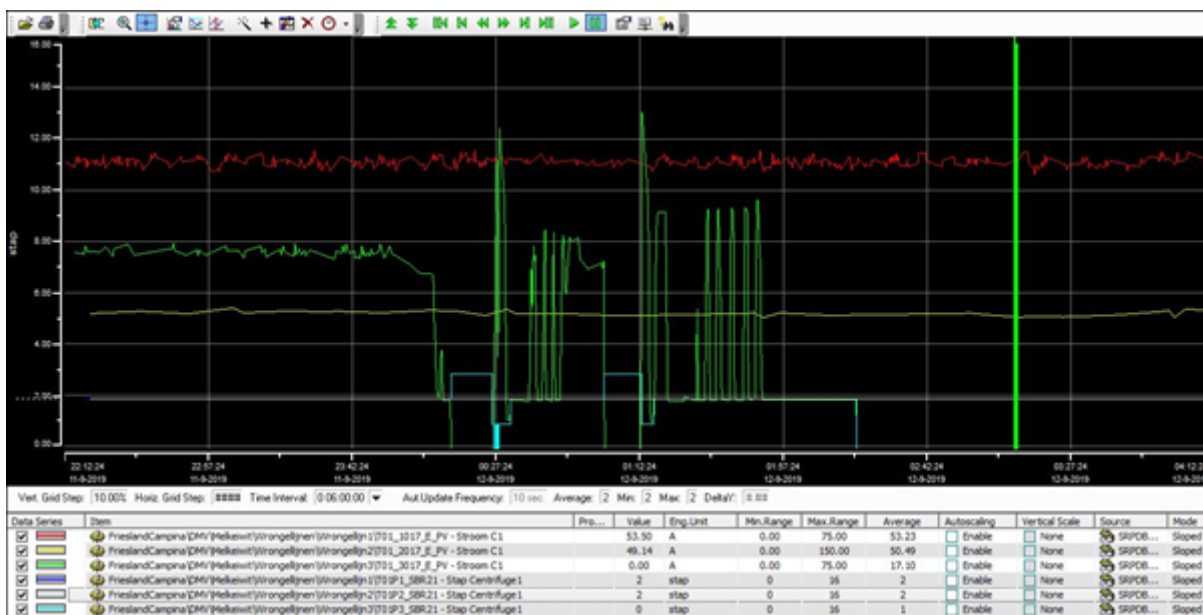

Figuur 3 M2017 12-9-2019 00:24

Tue 29/10/2019 12:35

Goedemorgen Loes,

Middels deze weg een terugkoppeling omtrent het doorbranden van de ster/driehoek relais

In de bijlage van deze mail bevind zich een document waarin screenshots zijn verwerkt. Het is duidelijk te zien dat op de tijdstippen SBR21 blijft flipperen tussen stap 0 en 1. Dit zou eigenlijk continue stap 0 moeten zijn.

Dinsdag is er overleg geweest met Robert en Sander.

Hierbij kwam de opmerking van MIT om de voorwaardes van stap 0 en stap 1 te loggen.

Woensdag 10-10 is er voor alle 4 de lijnen een logging gestart middels FLTrends omtrent We moeten nu wachten en kijken of het probleem zich weer voordoet.

Indien dit het geval is graag Z.S.M. datum en tijdstip doorgeven, dan wordt dit gevalideerd middels de logging wat momenteel actief is.

