

Marcel Jordaen

From: Jong, Pierre de <pijong@kuijpers.com>
Sent: Wednesday, February 13, 2013 1:00 PM
To: Johnny de Wit; richard.dumas@frieslandcampina.com
Cc: 'Kluytmans, W. (Wiljan)'
Subject: Problemen met vullen O705

Johnny, Richard,

De toevoer van de O705 met pasta2 of permeaat is tijdelijk aangepast i.v.m. de problemen van de besturing aan tankparkzijde.

De problemen aan de tankparkzijde zijn een gevolg van het pasta2 project in tankpark (Project van Dooren). De problemen zijn onderkent en wordt naar verwachting over een week of 8 verholpen.

Er zijn echter nog meer problemen geconstateerd bij controle van de pasta2 toevoer:

Drainklep KV5143 is voor de geleidbaarheidsmeting geplaatst, zou echter erachter moeten zijn. Bij een lage flow loopt alle pasta2/water via deze drain klep naar de vloer. De geleidbaarheidscel kan dus bij een lage flow geen product/water signaleren. Lage flow was op dat moment het gevolg van een defecte pomp. Spoelen van de leiding vond plaats met een bruden slang aansluiting.

De geleidbaarheidscel zit niet onderin de pijp. Bij een lage flow blijkt dat ondanks dat KV5143 handmatig is gesloten er door de geleidbaarheidscel geen product/water wordt gesignaleerd. Bij het handmatig sluiten van KV5140 vult de pijp zich op en wordt de geleidbaarheid wel gemeten.

Verder loopt de leiding ter plaatse van de geleidbaarheidscel leeg bij een open drainklep(pen). Dit is voor een correcte meting onwenselijk. De geleidbaarheidscel zou altijd in vloeistof moeten zitten.

Hopende je voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Kuijpers Industrie

Pierre de Jong
Software Engineer

t: 0492 578 686
f: 0492 578 691
m: 06-23169015
e: pijong@kuijpers.com

www.kuijpers.nl